



## **Producto notificado a través de la Red de Alerta**

<b>Nº:</b>	CCAA-204/2020
<b>Identificación del producto:</b>	VEHÍCULO, marca VOLKSWAGEN, modelo T6 (modelo de 2020) (fabricados hasta el 25/02/2020)
<b>Categoría</b>	Vehículos y accesorios
<b>Naturaleza del riesgo:</b>	Lesiones diversas Existe la posibilidad de que a temperaturas por debajo del punto de congelación la puerta del conductor o del acompañante se abra sola durante la marcha. Como las ventanillas laterales se pueden bajar, no se puede descartar que entre agua en las puertas y, si el sellado es insuficiente, llegar a los cables Bowden de las puertas delanteras. A temperaturas por debajo del punto de congelación puede producirse un bloqueo por congelación del movimiento del alambre del cable Bowden. Como consecuencia de ello, en determinadas circunstancias las cerraduras de las puertas delanteras pueden parecer bloqueadas, aunque no lo están.
<b>Medidas adoptadas por el órgano notificante::</b>	La empresa VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados, para efectuar la reparación oportuna.
<b>Órgano notificante:</b>	Generalidad de Cataluña
<b>Fecha:</b>	18/06/20

No se dispone de fotografía